

Getin Fleet SA
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 398732/6/25-9542 z dnia 09-06-2025

Nr zlecenia	GET(F)/WAW/39841/25/06/03	Data oględzin	05-06-2025
Data zlecenia	03-06-2025	Miejsce oględzin	ul. Fabryczna 24, 55-080 Pietrzykowice
Nr zleceńodawcy			55-080 Baranowice

Dane pojazdu

OPEL, Astra V Sports Tourer 15-19, Astra V 1.4 T Elite, EC 0117268, VIN W0LB8EC7H8040888, nr rej. WF6058N



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	1399 ccm / 110 kW
Stan licznika	174 526 km
Data 1-rej. / rok prod.	28-02-2017 / 2016
Następne bad. tech.	28-05-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe oświetlenie wnętrza dyskretne, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System Opel OnStar, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną, Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą (czarno-beżowa), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Felgi aluminiowe 17, 10 ramienne Elegant, z ogumieniem, Kamera parkowania z tyłu, Lakier metalik, Pakiet Zimowy, Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT,6 głoś. Audio streaming, odtw. video), Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, T001	225/45 17 91V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T001	225/45 17 91V	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, T001	225/45 17 91V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T001	225/45 17 91V	4,5 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
4	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi tylne lewe	150 - 300

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Włącznik tempomatu	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		222,36	4,45	0,30	36,00	0,00	0,00	262,81
2.	Włącznik obsługi radia (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		213,86	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	218,14
3.	Podłokietnik konsoli środkowej	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		593,00	11,86	0,20	24,00	0,00	0,00	628,86

4.	Nakładka monitora	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		13413125		odpryski lakieru				wymiana
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		373,03	7,46	0,20	24,00	0,00	0,00	404,49
5.	Tapicerka siedziska 1.rząd (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		39046582		pęknięcie/rozerwanie				wymiana
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		744,27	14,89	1,10	132,00	0,00	0,00	891,16
6.	Tarcza koła (ALU) - duża (HL)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
								lakierowanie spot
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	48,29	193,49
7.	Tarcza koła (ALU) - duża (HR)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
								lakierowanie spot
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	48,29	193,49
8.	Tarcza koła (ALU) - duża (VL)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
								lakierowanie spot
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	48,29	193,49
9.	Okładzina zderzaka przedniego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		39052730		liczne, rysa/odprysk, wtrącenia powłoki lakierowej				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,00	120,00	229,20	683,60	1 032,80
10.	Błotnik przedni (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		39011391		wgniecenie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	2,00	240,00	157,20	169,55	566,75
11.	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		39160867		ostre, zarysowanie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	229,20	426,95	656,15
12.	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		39160868		liczne, rysa/odprysk				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	229,20	426,95	656,15
13.	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		39094745		liczne, rysa/odprysk				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	401,75	618,95
14.	Okładzina zderzaka tylnego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		13426359		zarysowanie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	229,20	689,00	918,20
15.	Błotnik tylny (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		39246005		wgniecenie, rysa/odprysk				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,50	180,00	217,20	396,65	793,85
16.	Tarcza koła aluminiowa przód (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		13451895		zarysowanie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
17.	Tarcza koła aluminiowa tył (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		13451895		zarysowanie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
18.	Tarcza koła aluminiowa tył (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		13451895		zarysowanie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Ośłona chłodnicy	rysa/odprysk
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (L)	rysa/odprysk
3	Próg (R)	wgniecenie
4	Błotnik tylny (L)	rysa/odprysk
5	Kierownica skórzana z Airbag	rysa/odprysk

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	2 146,52	42,94	9,30	1 116,00	1 944,00	3 339,32	8 588,78
VAT (23%)							1 975,42
Koszt naprawy (brutto)							10 564,20

Stawka mechaniczna - 120,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 120,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 120,00 zł / rbg

Uwzględniając wartość amortyzacji wg tabeli PZWLP wynikającej z okresu eksploatacji pojazdu, przebiegu i innych czynników koszt naprawy określony powyżej ulega zmniejszeniu i wynosi ostatecznie:

Koszt naprawy z uwzględnieniem amortyzacji (części: 60%, robocizna: 60%, lakierowanie: 60%)	3 435,51 zł (netto)	4 225,68 zł (brutto)
--	----------------------------	-----------------------------

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznik DEKRA
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
Dariusz Gomuliński

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
OC




Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zestaw naprawczy koła



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu

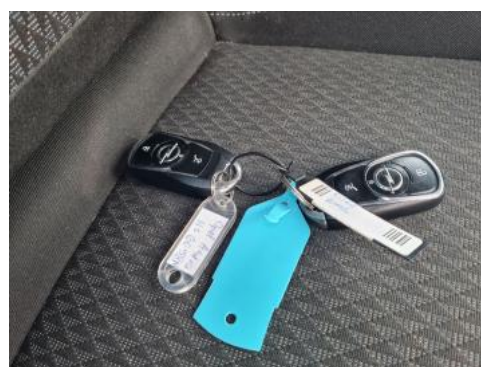

Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 45

Zderzak - Inne 1



Fot. 46

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Światnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 67

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Ściana boczna L / Błotnik tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 71

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 77

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 78

Koło kierownicy() - Inne 3



Fot. 79

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1