

Idea Fleet S.A.
ul. Fabryczna 6
53-609 Wrocław

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 306142/11/22-9542 z dnia 30-11-2022

Nr zlecenia	VBL(CFM)/WRO/70215/22/11/25	Data oględzin	29-11-2022
Data zlecenia	25-11-2022	Miejsce oględzin	ul. Fabryczna 24
Nr zleceńodawcy			55-080 Pietrzykowice

Dane pojazdu

BMW, Seria 3 [F30/F80] 15-18, 318d Sport Line aut, EC 0114550, VIN WBA8C31070ED48293, nr rej. DW2W188



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1995 ccm / 110 kW
Stan licznika	66 096 km
Data 1-rej. / rok prod.	29-03-2018 / 2018
Następne bad. tech.	29-03-2023
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	Biały/2-warstwowa
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Końcówka układu wydechowego, czarna, chromowana, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Listwy progowe z emblematem BMW, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym, wysoki połysk, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wnętrza o zmiennej barwie pomarańczowo-czerwonej lub białej (regulacja za pomocą iDrive), Podłokietnik przedni, przesuwany, Profilowane obramowania ozdobne bocznych wlotów powietrza, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Reflektory przednie diodowe, Servotronic, Składane zagłówki tylne, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 397 Jet Black z ogumieniem mieszanym, Kierownica sportowa typu M, Ogrzewanie przednich foteli, Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat), Pakiet First Class, Pakiet oświetlenia wnętrza, Tapicerka tkaninowo - skórzana Breeze

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TROCMAX, IP	225/45 R18 95V	6,0 mm
	lewe	TROCMAX, IP	225/45 R18 95V	6,0 mm
tylna	prawe	FORTUNA, S	255/40 R18 99H	6,0 mm
	lewe	FORTUNA, S	255/40 R18 99H	6,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		41009628762		wgniecenie			naprawa	
		0,00	0,00	4,00	480,00	292,00	347,55	1 119,55
2.	Nakładka progu zewn. (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		51777312752		wgniecenie			naprawa	
		0,00	0,00	2,00	240,00	268,00	305,85	813,85
3.	Błotnik tylny (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		41007298172		wgniecenie			naprawa	
		0,00	0,00	2,00	240,00	292,00	343,35	875,35

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Błotnik przedni (L)	zabrudzenie
2	Błotnik przedni (R)	zabrudzenie
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, zabrudzenie
4	Błotnik tylny (L)	wgniecenie

5	Felgi kół	zarysowania eksploatacyjne
---	-----------	----------------------------

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	0,00	0,00	8,00	960,00	852,00	996,75	2 808,75
VAT (23%)							646,01
Koszt naprawy (brutto)							3 454,76

Stawka mechaniczna - 120,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 120,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 120,00 zł / rbg

Uwzględniając wartość amortyzacji wg tabeli PZWLP wynikającej z okresu eksploatacji pojazdu, przebiegu i innych czynników koszt naprawy określony powyżej ulega zmniejszeniu i wynosi ostatecznie:

Koszt naprawy z uwzględnieniem amortyzacji (części: 40%, robocizna: 40%, lakierowanie: 40%)	1 685,25 zł (netto)	2 072,86 zł (brutto)
--	----------------------------	-----------------------------

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznawca DEKRA
inż. Krzysztof Chyziński
Dariusz Gomuliński

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy




Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

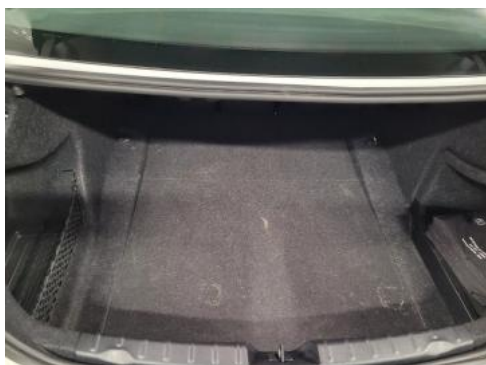

Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa - ostatni przegląd



Fot. 24
Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Błotnik przedni prawy (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 26
Błotnik przedni prawy (Inne)



Fot. 27
Felga przednia prawa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Próg prawy (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 30
Próg prawy (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 31
Drzwi tylne prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 32
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 34
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 35
Zderzak tylny (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 36
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 37
Zderzak tylny (Inne)



Fot. 38
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 39
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 40
Błotnik przedni lewy (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni lewy (Inne)