

Idea Fleet S.A.  
ul. Fabryczna 6  
53-609 Wrocław

DEKRA Polska Sp. z o.o.  
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

**Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy** nr 313353/1/23-9542 z dnia 23-01-2023

Nr zlecenia	VBL(CFM)/WRO/04163/23/01/19	Data oględzin	23-01-2023
Data zlecenia	19-01-2023	Miejsce oględzin	GB Truck, ul. Połczyńska 110, 01-300-001 Warszawa
Nr zleceńodawcy			

**Dane pojazdu**

LAND ROVER, Discovery Sport 15-19, Discovery Sport 2.0 TD4 SE, EC 0112580, VIN SALCA2BN1JH747374, nr rej. DW4U925



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1999 ccm / 132 kW
Stan licznika	119 083 km
Data 1-rej. / rok prod.	05-02-2018 / 2017
Następne bad. tech.	03-02-2023
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Szary/metalic
Skrzynia biegów	automatyczna

**Wyposażenie pojazdu**

Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Alarm perymetryczny, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujnik parkowania - tył, Felgi aluminiowe 18 (wzór 511) z ogumieniem, HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień, Kierownica skórzana z przyciskami do sterowania systemem audio, tempomatem oraz Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Lampy halogenowe, Listwy boczne na konsoli centralnej - Satin Brushed Aluminium, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsufitce, podświetlane, Lusterka zewn. el. skł. i ster., ogrzewane, z kierunkowskazami i lampami doświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe, Oświetlenie wnętrza LED, Port USB, dla pierwszego rzędu siedzeń w konsoli środkowej (015BB), Roleta bagażnika, Siedzenia regulowane manualnie 6/6, System Terrain Response, System audio Land Rover - 10 głośników, wzmacniacz 190W, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji satelitarnej z mapami na karcie SD, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tempomat, Tylny oparcie składane, dzielone 60/40, z regulacją, podłokietnikiem i otworem do załadunku, Tylny podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł, Zagłówki środkowy w 2-gim rzędzie foteli, Zestaw do naprawy opon Land Rover, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Alarm z czujnikiem przechyłu i zasilaniem awaryjnym, Czujnik parkowania - przód, Dywaniki podłogowe, przód i tył, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 10 kierunkach, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, bezdotykowo, Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu, Lakier metalik, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów, Ogrzewane siedzenia przednie, Podłokietnik w konsoli centralnej, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, Tapicerka skórzana (skóra ziarnista), Światła przeciwmgielne

**Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SPWINTER	265/60 R18 107H	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPWINTER	265/60 R18 107H	5,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SPWINTER	265/60 R18 107H	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPWINTER	265/60 R18 107H	4,0 mm

**Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Pokrywa bagażnika	do 150
6	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
7	Drzwi tylne prawe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Słupek środkowy prawy	do 150
11	Słupek przedni prawy	do 150
12	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

**Uszkodzenia nieakceptowane**

1.	Pióro wycieraczki, tył	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		LR064430		pęknięcie			wymiana	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		102,92	2,06	0,10	12,00	0,00	0,00	<b>116,98</b>
2.	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		LR061283		wgniecenie			naprawa	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,00	120,00	290,40	460,32	<b>870,72</b>
3.	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		LR061282		liczne, rysa/odprysk			lakierowanie III	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	460,32	<b>750,72</b>
4.	Osłona lusterka zewnętrznego (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		LR048353		zarysowanie			lakierowanie K3	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	69,27	<b>251,67</b>

5.	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		LR061284		zarysowanie				lakierowanie III
	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]	
	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	340,62	<b>595,02</b>	
6.	Błotnik tylny (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		LR124566		wgniecenie				naprawa
	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]	
	0,00	0,00	1,00	120,00	254,40	357,12	<b>731,52</b>	
7.	Obudowa kluczyka zapłonowego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
				pęknięcie				dodatkowe koszty
	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
8.	Czyszczenie wnętrza	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
				zabrudzenie				dodatkowe koszty
	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]	
	0,00	0,00	2,00	240,00	0,00	0,00	<b>240,00</b>	
9.	Czas dodatkowy	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
								dodatkowe koszty
	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]	
	0,00	0,00	0,20	24,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>	

### Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Pokrycie	wgniecenie, rysa/odprysk
2	Błotnik przedni (R)	rysa/odprysk
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (L)	rysa/odprysk
4	Błotnik tylny (R)	wgniecenie, rysa/odprysk
5	Pokrywa tylna	rysa/odprysk
6	Tapicerka drzwi, przód (R)	rysa/odprysk
7	Tapicerka siedziska 1.rząd (L)	zarysowanie
8	Felgi kół	zarysowania eksploatacyjne

### Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	602,92	2,06	4,30	516,00	1 272,00	1 687,65	<b>4 080,63</b>
VAT (23%)							938,54
Koszt naprawy (brutto)							<b>5 019,17</b>

Stawka mechaniczna - 120,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 120,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 120,00 zł / rbg

Uwzględniając wartość amortyzacji wg tabeli PZWLP wynikającej z okresu eksploatacji pojazdu, przebiegu i innych czynników koszt naprawy określony powyżej ulega zmniejszeniu i wynosi ostatecznie:

Koszt naprawy z uwzględnieniem amortyzacji (części: 45%, robocizna: 45%, lakierowanie: 45%)	<b>2 469,33 zł (netto)</b>	<b>3 037,28 zł (brutto)</b>
--	----------------------------	-----------------------------

### Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

**Rzecznawca DEKRA**  
**Mateusz Anc**  
**Dariusz Gomuliński**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

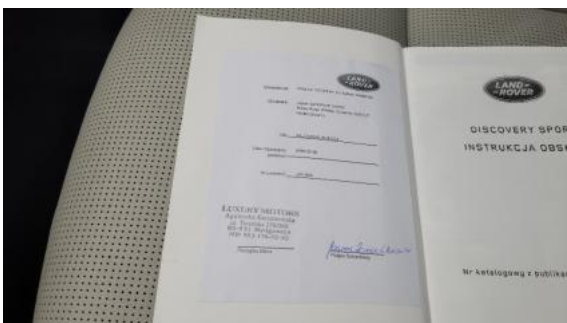

**Fot. 23**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 24**  
Instrukcja obsługi



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spoiler zderzaka przedniego (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 26**  
Spoiler zderzaka przedniego (Rysa/Odprysk)



**Fot. 27**  
Spoiler zderzaka przedniego (Inne)



**Fot. 28**  
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



**Fot. 29**  
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 30**  
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 31**  
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 32**  
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 2)



**Fot. 34**  
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 35**  
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 36**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 37**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniec./Odkształ.)



**Fot. 38**  
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



**Fot. 39**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 40**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniec./Odkształ.)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 42**  
Drzwi przednie lewe (Wgniec./Odształ.)



**Fot. 43**  
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 44**  
Fotel lewy (Rysa/Odprysk)



**Fot. 45**  
Fotel lewy (Inne)



**Fot. 46**  
Podsufitka (Inne)



**Fot. 47**  
Kanapa tylna (Inne)



**Fot. 48**  
Tapicerka drzwi przednich prawych (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Fotel prawy (Inne)



**Fot. 50**  
Pióro wycieraczki szyby tylnej



**Fot. 51**