

**Idea Fleet S.A.**  
ul. Fabryczna 6  
53-609 Wrocław

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

---

**Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy** nr 203675/5/24-12401 z dnia 24-05-2024

---

Nr zlecenia	VBL(CFM)/WRO/38415/24/05/21	Data oględzin	21-05-2024
Data zlecenia	21-05-2024	Miejsce oględzin	GB Truck, ul. Połczyńska 110, 01-300 Warszawa
Nr zleceńodawcy			01-304 Warszawa

---

**Dane pojazdu**

VOLKSWAGEN, Caddy 15-20, Caddy 2.0 TDI Trendline, EC 0111801, VIN WV1ZZZ2KZLX083232, nr rej. WB7130U



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1968 ccm / 75 kW
Stan licznika	184 894 km
Data 1-rej. / rok prod.	22-05-2020 / 2020
Następne bad. tech.	22-05-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna

---

**Wyposażenie pojazdu**

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach, Czujnik ciśnienia w oponach (sygnalizacja spadku ciśnienia), Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania), El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Filtr cząstek stałych (DPF), Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobilizer, Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką, Komputer pokładowy MFA, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Roleta przestrzeni bagażowej, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu, System Start/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System automatycznego hamowania po kolizji, System radiowy Composition Audio z ekranem monochromatycznym i czterema głośnikami, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy zależnie od prędkości- Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Klimatyzacja manualna, Przygotowanie do instalacji telefonu z Bluetooth dla Composition Audio

**Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, BRAVURIS 5	195/65 15 91T	7,0 mm
	lewe	BARUM, BRAVURIS 5	195/65 15 91T	7,0 mm
tylna	prawe	BARUM, BRAVURIS 5	195/65 15 91T	7,0 mm
	lewe	BARUM, BRAVURIS 5	195/65 15 91T	7,0 mm

**Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

**Grubość powłoki lakierowej**W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 2000

**Uszkodzenia nieakceptowane**

1.	Osłona silnika	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		2K5825453		połamana(y)			wymiana	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		342,20	6,84	0,20	24,00	0,00	0,00	<b>373,04</b>

2.	Szyba barwiona drzwi tylnych (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		2K5845305KNVB		głębokie, zarysowanie, ubytki materiału				wymiana
		519,51	10,39	1,30	156,00	0,00	0,00	<b>685,90</b>
3.	Ramię wycieraczki, tył	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		2K5955707		pęknięcie, ubytki materiału				wymiana
		107,24	2,14	0,20	24,00	0,00	0,00	<b>133,38</b>
4.	Drzwi części ład.przesuwne (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		2K5843108C		wgniecenie, ślady korozji				naprawa
		0,00	0,00	1,00	120,00	492,00	681,10	<b>1 293,10</b>
5.	Kluczyk zapasowy	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
				brak				dodatkowe koszty
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>800,00</b>
6.	Okleiny / naklejki	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
				nieoryginalna naklejka, usunąć				dodatkowe koszty
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150,00</b>

### Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk
2	Dach	rysa/odprysk
3	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie
4	Podsufitka tył	zabrudzenie
5	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie
6	Dywanik podłogowy przedni (L)	rozerwanie, ubytki materiału
7	Dywaniki gumowe tylne	brak

### Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	1 918,95	19,37	2,70	324,00	492,00	681,10	<b>3 435,42</b>
VAT (23%)							790,15
Koszt naprawy (brutto)							<b>4 225,57</b>

Stawka mechaniczna - 120,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 120,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 120,00 zł / rbg

Uwzględniając wartość amortyzacji wg tabeli PZWLP wynikającej z okresu eksploatacji pojazdu, przebiegu i innych czynników koszt naprawy określony powyżej ulega zmniejszeniu i wynosi ostatecznie:

Koszt naprawy z uwzględnieniem amortyzacji (części: 55%, robocizna: 55%, lakierowanie: 55%)	<b>2 068,44 zł (netto)</b>	<b>2 544,18 zł (brutto)</b>
---	----------------------------	-----------------------------

### Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

**Rzecznawca DEKRA**  
**Krzysztof Kalbarczyk**  
 mgr inż. Romuald Bocian

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa

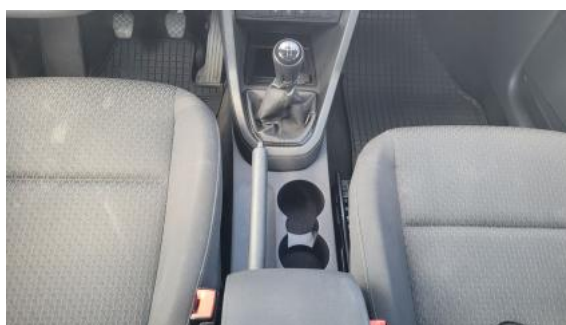

**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 27**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 28**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 29**  
Książka serwisowa – dane

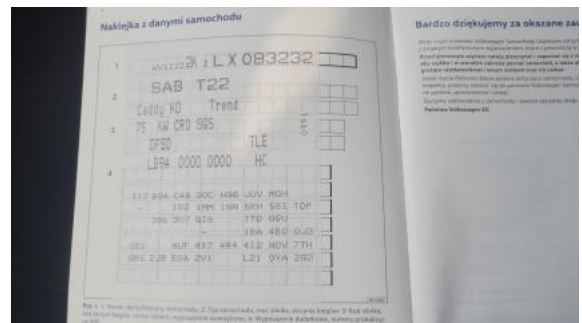

**Fot. 30**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Ostona dolna silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 35**  
Drzwi tylne P - Inne 1



**Fot. 36**  
Ramię wycieraczki tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 37**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 39**  
Szyba boczna środkowa L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**  
Szyba boczna środkowa L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Podsufitka - Inne 1



**Fot. 42**  
Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 43**  
Dywanik tyl L - Inne 1



**Fot. 44**  
Dywanik tyl P - Inne 1



**Fot. 45**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1