

Opinia numer: 18 DOA 06 25

z dnia: 2025/06/10

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4164948/AT

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2018

Model: Avensis Wagon 2.0 Diesel MR`15 E6

Wersja: Premium

Nr rejestracyjny: SK862XC

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: SB1ET76L90E026479



Nr INFO-EKSPERT	037-02703
Data pierwszej rejestracji	2018/08/28
Data ważności badania technicznego	2025/11/27
Wskażanie drogomierza	185264 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/08/28-25/06/10)	81 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2100 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 105kW (143KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 18 DOA 06 25

z dnia: 2025/06/10

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4164948/AT

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2018

Model: Avensis Wagon 2.0 Diesel MR`15 E6

Wersja: Premium

Nr rejestracyjny: SK862XC

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: SB1ET76L90E026479

Nr INFO-EKSPERT

037-02703

Data pierwszej rejestracji

2018/08/28

Data ważności badania technicznego

2025/11/27

Wskazanie drogomierza

185264 km

Okres eksploatacji pojazdu (18/08/28-25/06/10)

81 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1998 ccm / 105kW (143KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2018.04-2018.04)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Antena radiowa "płetwa rekina"
- 3 Czujnik zmierny
- 4 +Dodatkowe zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
- 5 +Dywaniki gumowe
- 6 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 7 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 8 Hamulec postojowy automatyczny
- 9 Immobilizer
- 10 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
- 11 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 12 Kolumna kierownicy regulowana
- 13 Koło zapasowe dojazdowe
- 14 Kurtyny powietrzne przednie
- 15 Lakier metalizowany
- 16 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 17 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 27 Poduszka powietrzna pasażera
- 28 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 29 Relingi dachowe
- 30 Roleta do bagażnika
- 31 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- 32 System elektromechaniczny zabezpieczenia komputera i złącza diagnostycznego
- 33 System kontroli trakcji TRC
- 34 System multimedialny Toyota Touch 2 & Go
- 35 System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- 36 System Pre-Collision
- 37 System rozpoznawania znaków drogowych
- 38 System stabilizacji toru jazdy VSC+
- 39 System wspomagający pokonywanie wzniesień
- 40 System wspomagania nagłego hamowania
- 41 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 42 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 43 Światła do jazdy dziennej LED

18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	44	Światła drogowe automatycznie włączane
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	45	Światło dodatkowe STOP LED
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	46	Tempomat
21	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	47	Wspomaganie układu kierowniczego
22	Pakiet Executive	48	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
23	Pakiet Park	49	Zamek centralny
24	Pakiet Style	50	Złącze "AUX"
25	Poduszka powietrzna kierowcy	51	Złącze "USB"
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	8,0	22
Przednie prawe:	*DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	8,0	22
Tylne lewe:	*DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	9,0	10
Tylne prawe:	*DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	9,0	10

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 kluczyk

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do ogłędzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAT 0060533.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 27.11.2024r przy wskazaniach drogomierza 152658 km.

Podczas ogłędzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd bez widocznych śladów po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- stwierdzono nieznacznie podwyższoną głośność pracy silnika i osprzętu
- stwierdzono ślady przepoceń i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu
- skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach ruchowych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku ogłędzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – zauważalne zużycie, na tarczach korozja powierzchniowa

Ponadto :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – większe porysowania, otarcia i uszkodzenia powłoki lakierowej w części dolnej, na listwie ozdobnej uszkodzenie powłoki chromowej
- osłona dolna pod silnikiem – wadliwe zamocowanie w części tylnej
- reflektor przedni lewy – zarysowania klosza
- reflektor przedni prawy – nieznaczne zarysowania klosza
- pokrywa komory silnika – nieznaczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej z początkami procesów korozyjnych, niewielkie i punktowe wgniecenie poszycia
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – z zabrudzeniami
- szyba czołowa – niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu – punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej i ogniska korozji
- ramy dachu – niewielkie zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – niewielkie i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- drzwi przednie, lewe – niewielkie ubytki punktowe, większe porysowania powłoki lakierowej, zaprawki lakiernicze, zagięcie krawędzi dolnej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego – niewielkie zarysowanie
- próg lewy i nakładka zewnętrzna poszycia progu lewego – niewielkie zarysowania
- poszycie słupka lewego „B” – niewielkie uszkodzenie powłoki
- drzwi tylne lewe - niewielkie zarysowania i ubytki punktowe powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy z wnęką drzwi - niewielkie i punktowe wgniecenie, zarysowania i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej
- zderzak tylny – odkształcenie i wgniecenia miejscowe poszycia, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, nieco inny odcień koloru powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego – z ogniska korozji
- elementy podwozia – z ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – zarysowania powłoki lakierowej
- wnętrze komory bagażnika – nieznaczne zabrudzenia, poplamienia wykładzin tapicerowanych, otarcia i zarysowania elementów wykonanych z tw. sztucznych
- błotnik tylny prawy z wnęką drzwi - niewielkie zarysowania i ubytki punktowe powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenia poszycia
- drzwi tylne prawe – nieznaczne porysowania i ubytki powłoki lakierowej, wgniecenie punktowe poszycia
- nakładka zewnętrzna poszycia progu prawego – z zarysowaniami i otarciami
- drzwi przednie, prawe – niewielkie i punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenie poszycia
- błotnik przedni, prawy - niewielkie i punktowe uszkodzenie powłoki lakierowej z początkami procesów korozyjnych
- obręcze kół pojazdu – z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi – nieznaczne zabrudzenia i otarcia, pojedyncze uszkodzenia
- poszycia foteli przednich – niewielkie zabrudzenia, plamki i odkształcenia (spękania w części bocznej lewej na siedzisku fotela kierowcy)
- wykładzina podłogowa – pojedyncze uszkodzenia od papierosów
- gałka dźwigni zmiany biegów – „wytarcia” materiału
- podłokietnik centralny, przedni – uszkodzenia powłoki na uchwycie zamka
- kanapa tylna – niewielkie zabrudzenia, plamki, odkształcenia
- podsufitka – niewielkie zabrudzenia i pojedyncze uszkodzenia punktowe
- osłony p-słoneczne – z niewielkimi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest mała ilość paliwa
- sygnalizowana jest usterka układu hamulca pomocniczego/postojowego

- sygnalizowana jest konieczność wymiany oleju silnikowego
- sygnalizowane jest przekroczenie momentu wykonania obsługi serwisowej
- ciągle świeci się kontrolka układu hamulca postojowego - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- do pojazdu dołączono tylko 1 klucz
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 18 DOA 06 25

z dnia: 2025/06/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2018

Model: Avensis Wagon 2.0 Diesel MR`15 E6

Wersja: Premium

Nr rejestracyjny: SK862XC

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy


















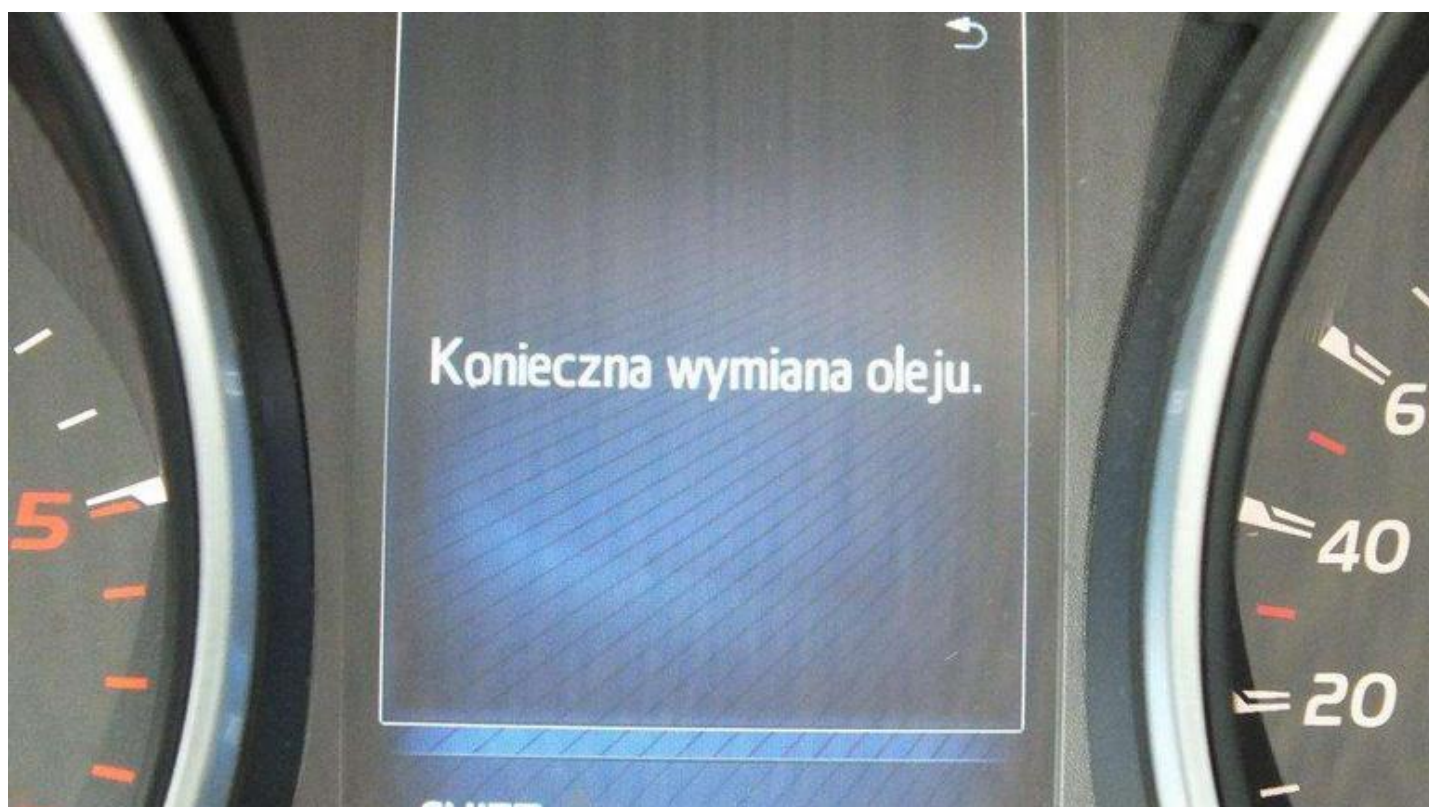

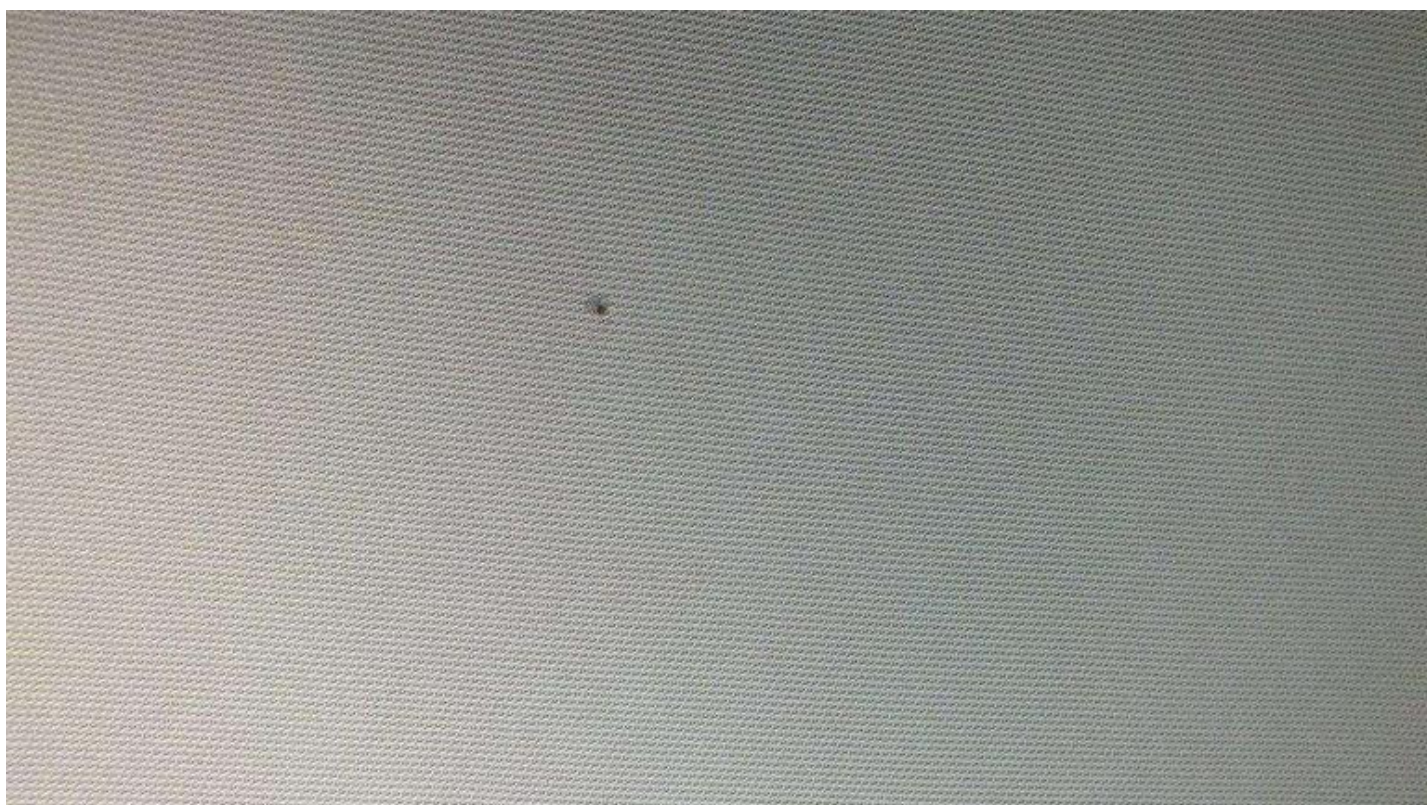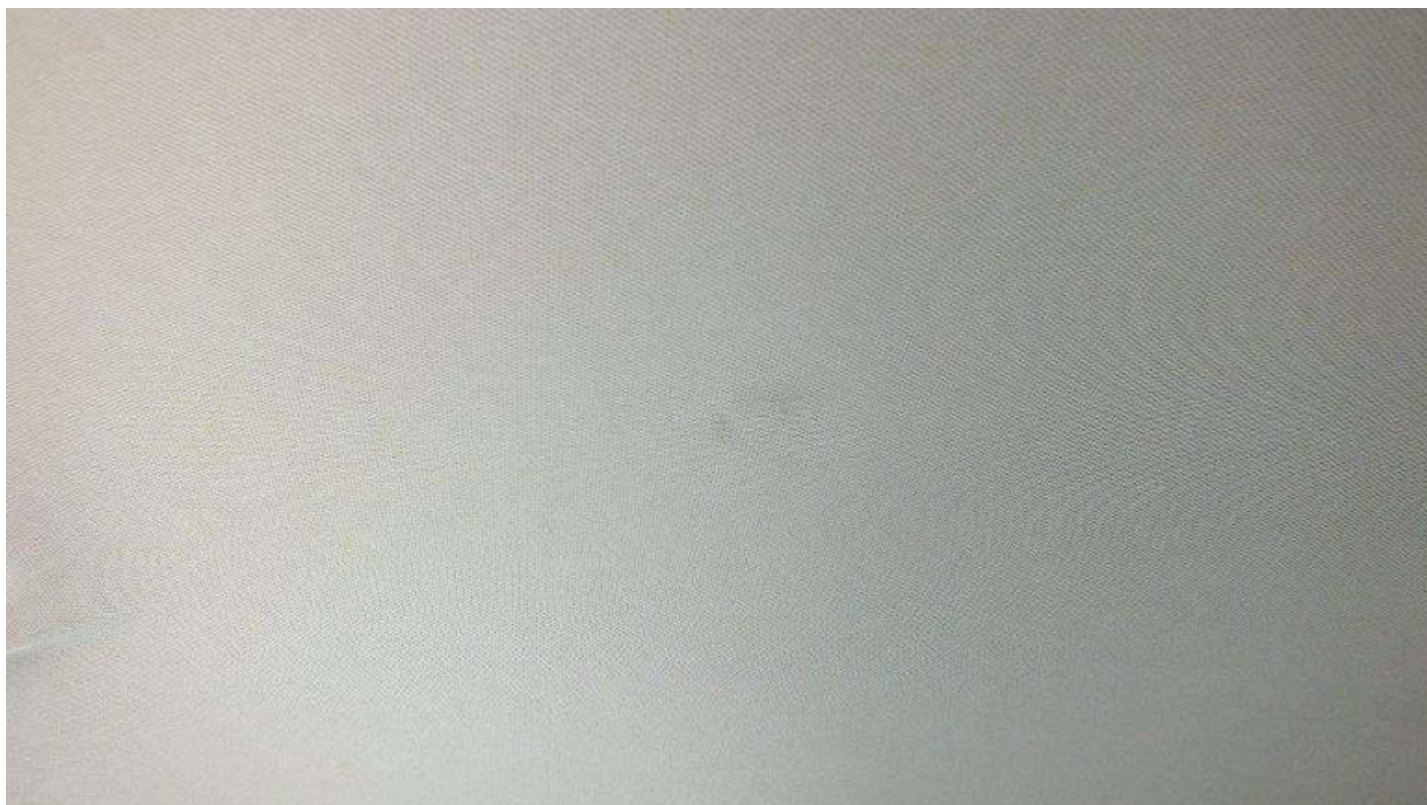













































Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4164948/AT

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2018

Model: Avensis Wagon 2.0 Diesel MR`15 E6

Wersja: Premium

Nr rejestracyjny: SK862XC

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

